

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG23250-53994

令和6年11月27日

HARADA・ARCHITECTURE GROUP株式会社 殿



株式会社 研研分析センター
代表取締役 菅原 誠之助
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL: 0235-24-4427 FAX: 0235-24-4429


ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

【 件 名 】 湯野浜振興センター改修工事
【 試 料 名 称 】 長尺塩ビシート
【建物名称、採取箇所等】 —
【 採 取 場 所 住 所 】 —
【 採 取 日 】 令和6年11月21日 【 採 取 者 】 試料採取は依頼者による
【 分 析 日 】 令和6年11月25日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1:JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理


定性分析結果(推定石綿質量分率)

層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチライト	アンソフィライト
1	透明	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	薄茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	乳白	65%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	薄灰	10%	0.1%-5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

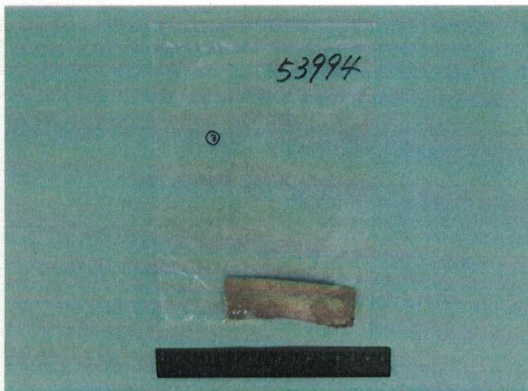

拡大写真

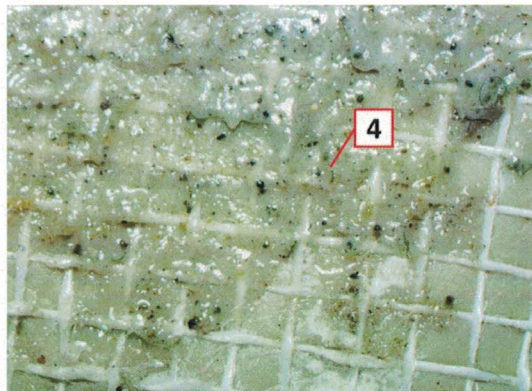

※石綿検出層を印で示す

石綿の有無

有

備考)

・拡大写真は試料の裏側から撮影しています。4層目(薄灰)は接着剤を示しています。

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。

※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。

※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。

※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG23250-53992

令和6年11月27日

HARADA・ARCHITECTURE GROUP株式会社 殿


株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 誠之助
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL: 0235-24-4427 FAX: 0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 湯野浜振興センター改修工事
【 試 料 名 称 】 石綿ケイ酸カルシウム
【建物名称、採取箇所等】 —
【 採 取 場 所 住 所 】 —
【 採 取 日 】 令和6年11月21日 【 採 取 者 】 試料採取は依頼者による
【 分 析 日 】 令和6年11月25日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1 (2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1: JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチナイト	アンソフィライト
1	薄茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	薄灰	95%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

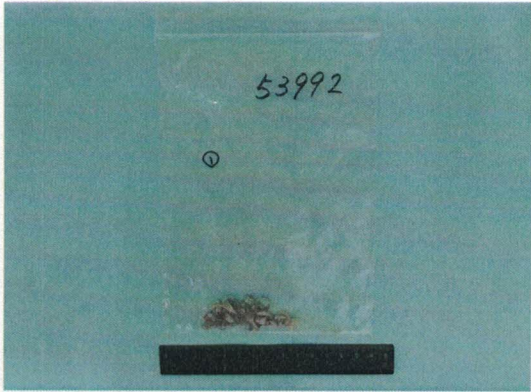

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG23250-53993

令和6年11月27日

HARADA・ARCHITECTURE GROUP株式会社 殿


株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 誠之助
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL: 0235-24-4427 FAX: 0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 湯野浜振興センター改修工事
【 試 料 名 称 】 弾性タイル吹付(外壁)
【建物名称、採取箇所等】 —
【 採 取 場 所 住 所 】 —
【 採 取 日 】 令和6年11月21日 【 採 取 者 】 試料採取は依頼者による
【 分 析 日 】 令和6年11月25日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1:JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチライト	アンソフィライト
1	薄茶	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	灰	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	白	60%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	茶	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

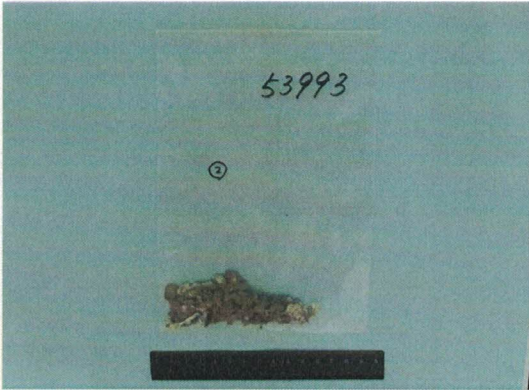

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG23250-53995

令和6年11月27日

HARADA・ARCHITECTURE GROUP株式会社 殿


株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 誠之助
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 湯野浜振興センター改修工事
【 試 料 名 称 】 PB(壁)
【建物名称、採取箇所等】 —
【 採 取 場 所 住 所 】 —
【 採 取 日 】 令和6年11月21日 【 採 取 者 】 試料採取は依頼者による
【 分 析 日 】 令和6年11月25日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1 (2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1:JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキナライト	アンソフィライト
1	茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	白	90%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

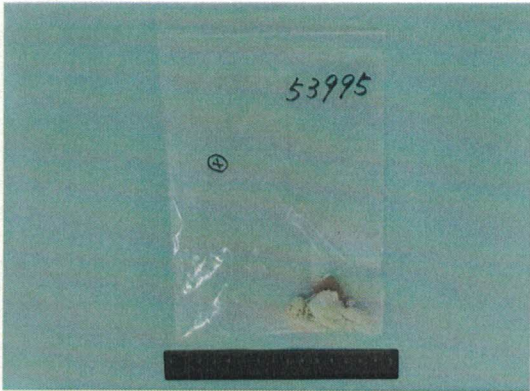

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。