

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG21478-49968

令和6年9月25日

鶴岡市 鶴岡市長 殿


株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL: 0235-24-1427 FAX: 0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

【件名】 旧加茂コミュニティセンター解体工事設計業務委託
【試料名称】 ジュラク塗壁
【建物名称、採取箇所等】 旧加茂コミュニティセンター 2F和室 壁
【採取場所住所】 鶴岡市加茂字岩倉241-3
【採取日】 令和6年9月18日 【採取者】 奥羽建装㈱ 菅原洋志(建築物石綿含有建材調査者)
【分析日】 令和6年9月24日
【分析方法】 JIS A 1481-1 (2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1: JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【前処理方法】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキチナイト	アンソフィライト
1	薄茶	100%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

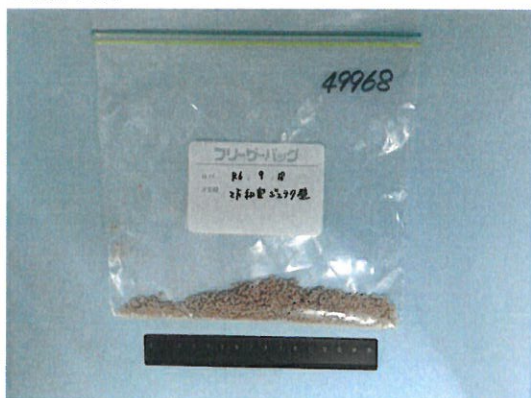

石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG21478-49969

令和6年9月25日

鶴岡市 鶴岡市長 殿




ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。


- 【 件 名 】 旧加茂コミュニティセンター解体工事設計業務委託
 【 試 料 名 称 】 長尺シート
 【建物名称、採取箇所等】 旧加茂コミュニティセンター 1F便所 床
 【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市加茂字岩倉241-3
 【 採 取 日 】 令和6年9月18日 【 採 取 者 】 奥羽建装(株) 菅原洋志(建築物石綿含有建材調査者)
 【 分 析 日 】 令和6年9月24日
 【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
 【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1:JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
 【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アクチノライト	アンソフィライト
1	薄橙	10%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	薄灰	80%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	黄土	5%	0.1%-5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	乳白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真

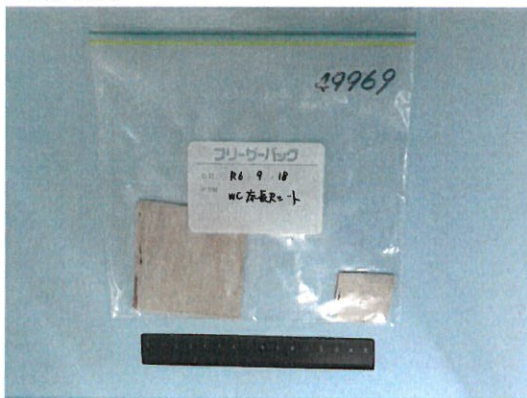

拡大写真

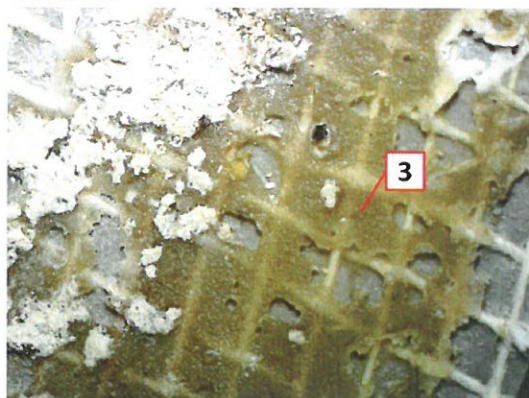

※石綿検出層を印で示す

石綿の有無	有
備考) ・拡大写真は試料の裏側から撮影しています。	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。

※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。

※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。

※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG21478-49970

令和6年9月25日

鶴岡市 鶴岡市長 殿

株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-241427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。


- 【 件 名 】 旧加茂コミュニティセンター解体工事設計業務委託
【 試 料 名 称 】 けい酸カルシウム板
【建物名称、採取箇所等】 旧加茂コミュニティセンター 風除室 天井
【 採 取 場 所 住 所 】 鶴岡市加茂字岩倉241-3
【 採 取 日 】 令和6年9月18日 【 採 取 者 】 奥羽建装㈱ 菅原洋志(建築物石綿含有建材調査者)
【 分 析 日 】 令和6年9月24日
【 分 析 方 法 】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1:JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【 前 処 理 方 法 】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アケチライト	アンソフィライト
1	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	薄灰	95%	0.1%-5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真



拡大写真

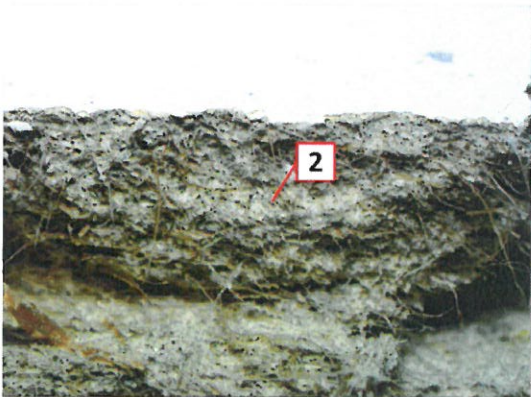

※石綿検出層を印で示す

石綿の有無	
有	
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

報告書番号 HAG21478-49971

令和6年9月25日

鶴岡市 鶴岡市長 殿

株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

【件名】 旧加茂コミュニティセンター解体工事設計業務委託
【試料名称】 サイディングボード
【建物名称、採取箇所等】 旧加茂コミュニティセンター 南面 外壁
【採取場所住所】 鶴岡市加茂字岩倉241-3
【採取日】 令和6年9月18日 【採取者】 奥羽建装(株) 菅原洋志(建築物石綿含有建材調査者)
【分析日】 令和6年9月24日
【分析方法】 JIS A 1481-1(2016)
【分析者及び講習機関等】 渋谷 沙織 (公社)日本作業環境測定協会(評価区分1:JIS A 1481-1 合格 認定No. 2409合0142)
【前処理方法】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)								
層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アケチライト	アンソファイト
1	薄茶	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	灰、茶	95%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真



石綿の有無	無
備考) 特になし	

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。